


三按键校准操作

针对扩散硅不需要温补的情况，可以通过三按键快速进行 3 点或 5 点压力校准，提高出货效率。

长按 M+Z 键进入校准（锁屏和解锁状态均有效）；界面样式依次如下：

1. 第一个校准界面→下限设置（根据实际情况设置）

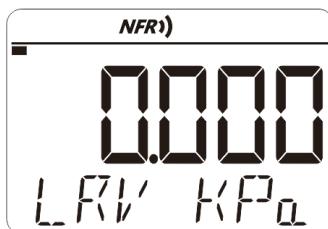


短按 S 键切换闪烁的字符或小数点；

短按 Z 键改变闪烁字符的值或小数点位置；

短按 M 键保存修改并停止闪烁，未闪烁状态直接进入下一界面；

长按 M 键返回到测量界面

2. 第二个校准界面→上限设置（根据实际情况设置）

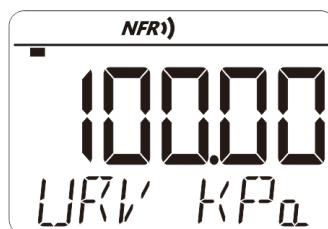


短按 S 键切换闪烁的字符或小数点；

短按 Z 键改变闪烁字符的值或小数点位置；

短按 M 键保存修改并停止闪烁，未闪烁状态直接进入下一界面；

长按 M 键返回到上一界面；

3. 第三个校准界面→校准点数

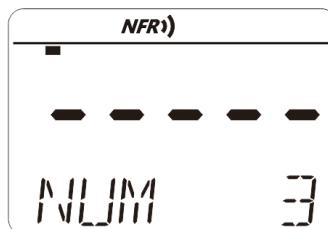


短按 S 或 Z 键切换校准点数 3 或 5；

短按 M 键保存修改并停止闪烁，未闪烁状态直接进入下一界面；

长按 M 键返回到上一界面；


4. 数据采集

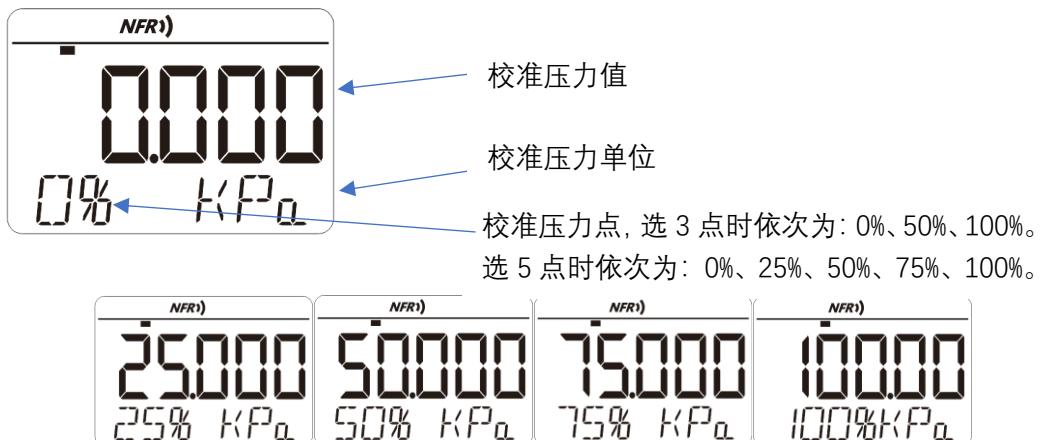

[校准压力值]闪烁时，表示还未采集数据，短按 M 键采集，采集成功后停止闪烁；
如果需要重新采集该点，短按 S 或 Z 键，[校准压力值]再次闪烁；
数据采集后，短按 M 键进入下一校准点；
长按 M 键返回到上一界面；

注：25%和 75%的点，在选择 5 点校准时才会出现。

5. 保存校准

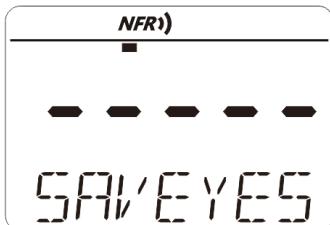

右下角 YES 闪烁时，短按 M 键保存校准数据，成功后返回到测量界面；
不想保存时，短按 S 或 Z 键切换为 NO，然后短按 M 键返回到测量界面；
长按 M 键返回到上一界面；

说明：保存校准数据后，用户压力校准、高低点微调、主量调零都将被删除。